

Expertise

Vertragsnummer:
300-2684552-1686071-1-1

FIN: ZCFA81MM102697417

Kennzeichen: VIE-EV 191



Fahrzeugdaten

Hersteller	Iveco	Euro Norm	EURO 6
Typ/Modell	LKW > 3,5t / Eurocargo ML160	Hubraum (ccm) / Zylinder	6.728 / 6
Aufbau / Ausführung	Pritsche/Plane	Motorleistung (kw)	207
Fahrerhaus	Nahverkehr MLC-NM LR	Getriebe	ZF AS-Tronic
Farbe	Weiß	Kraftstofftank (Liter)	200
Radformel	4 x 2	Leergewicht	7.045
Erstzulassung	02.12.2019	Gesamtgewicht	15.990
Laufleistung	351.939 km / abgelesen	Radstand (mm)	5.175
Gesamlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	7.273 x 2.491 x 2.496
Anzahl Besitzer	2	Fahrgestellhöhe	mittel
nächste HU / SP / §57b	02.26 / 08.26 / 01.26	Federung	Blatt / Luft

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	285/70 R19.5 145/143M	Sommerreifen auf Stahl	Firestone	7 / 7 mm
2.	285/70 R19.5 146/144L	Sommerreifen auf Stahl	Michelin	3 / 6 / 6 / 3 mm
Ersatzrad	285/70 R19.5 146/144L		Michelin	9 mm

Wertrelevante Ausstattung

Anhängerkupplung (Rockinger), Ladebordwand (DHollandia DHLM.15), Pritsche/Plane (Junge MNPX 073LB), Dachspoiler, Klimaanlage, Notbremssystem, Radio, Spurverlassenwarner

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.



Wertmindernde Faktoren		Rep.-kosten	Minderwert
Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	
1	Zusatzleuchte	Seitenmarkierungsleuchte I rechts - undicht - erneuern	60,00 € 60,00 €
2	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern	80,00 € 80,00 €
3	Anbauteil links	Einstieg unten (ausbessern) - verkratzt / verschürft - lackieren	120,00 € 48,00 €
4	Getriebe	Schaltknauf (Schalter) - Abrieb - Smart Repair	120,00 € 120,00 €
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Links) - verformt - erneuern	150,00 € 60,00 €
6	Ladebordwand	Blatt (Randabschlussprofil rechts) - gebrochen / gerissen - instandsetzen	250,00 € 100,00 €
7	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen	250,00 € 250,00 €
8	elektrisches System	Batterie - defekt - erneuern	350,00 € 140,00 €
9	Gurtsystem vorn	Sicherheitsgurt vorn links - ohne Funktion - erneuern	350,00 € 350,00 €
10	Anbauteil rechts	Einstieg unten - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren	400,00 € 160,00 €
11	Pritsche/Plane	Pritsche/Plane - beschädigt - instandsetzen	450,00 € 180,00 €
12	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren	550,00 € 220,00 €
13	Rad/Reifen	Reifen hinten (2x) - verschlissen - erneuern	900,00 € 450,00 €
14	Verglasung	Frontscheibe (mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern	1.200,00 € 600,00 €
15	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen	2.100,00 € 2.100,00 €

Gebrauchsspuren		Rep.-kosten	Minderwert
Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	
1	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug	0,00 € 0,00 €

Schadenzusammenfassung		Rep.Kosten	Minderwert
Schadenklasse			
Beschädigungen		7.330,00 €	4.918,00 €
Gebrauchsspuren		0,00 €	0,00 €
Fehlteile		0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)		7.330,00 €	4.918,00 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußereren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.