

ADALBERTO LOPEZ RODRÍGUEZ : Adalberto López R
Consortio Ruta 40 : Consortio Ruta 40.
3137857813: 3137857813
adalopez7376@hotmail.com: adalopez7376@hotmail.com

Creado: vie 01 sept 08:25 2023
Ubicación: Telehandler - TH 01.
Título: Inspección Estado General.
Conteo de imágenes: 29



274.jpg

Rejillas desprendidas de la guarda protectora del fan.



275.jpg

Protector plástico de poleas y correas partido

ADALBERTO LOPEZ RODRÍGUEZ : Adalberto López R
Consortio Ruta 40 : Consortio Ruta 40.
3137857813: 3137857813
adalopez7376@hotmail.com: adalopez7376@hotmail.com

Creado: vie 01 sept 08:25 2023
Ubicación: Telehandler - TH 01.
Título: Inspección Estado General.
Conteo de imágenes: 29



276.jpg

Se evidencia juego axial y un poco radial en unión cilindro(vástago) con porta herramientas.



277.jpg

Fuga mínima de aceite por sellos de la tapa cilindro de levante.

ADALBERTO LOPEZ RODRÍGUEZ : Adalberto López R
Consortio Ruta 40 : Consortio Ruta 40.
3137857813: 3137857813
adalopez7376@hotmail.com: adalopez7376@hotmail.com

Creado: vie 01 sept 08:25 2023
Ubicación: Telehandler - TH 01.
Título: Inspección Estado General.
Conteo de imágenes: 29



278.jpg

Se revisan extensiones, no se evidencian fisuras la estructuras.
Desgaste mínimo por motivo del desplazamiento por medio de los pack de teflón.



285.jpg

Indicador de elevación funcional.



ADALBERTO LOPEZ RODRÍGUEZ : Adalberto López R
Consortio Ruta 40 : Consortio Ruta 40.
3137857813: 3137857813
adalopez7376@hotmail.com: adalopez7376@hotmail.com

Creado: vie 01 sept 08:25 2023
Ubicación: Telehandler - TH 01.
Título: Inspección Estado General.
Conteo de imágenes: 29



279.jpg


*Cilindros de pata estabilizadores en buenas condiciones sin fugas y con desajustes mínimos en acople superior.
No se evidencian fisuras en la estructura.*



280.jpg

ADALBERTO LOPEZ RODRÍGUEZ : Adalberto López R
Consortio Ruta 40 : Consortio Ruta 40.
3137857813: 3137857813
adalopez7376@hotmail.com: adalopez7376@hotmail.com

Creado: vie 01 sept 08:25 2023
Ubicación: Telehandler - TH 01.
Título: Inspección Estado General.
Conteo de imágenes: 29

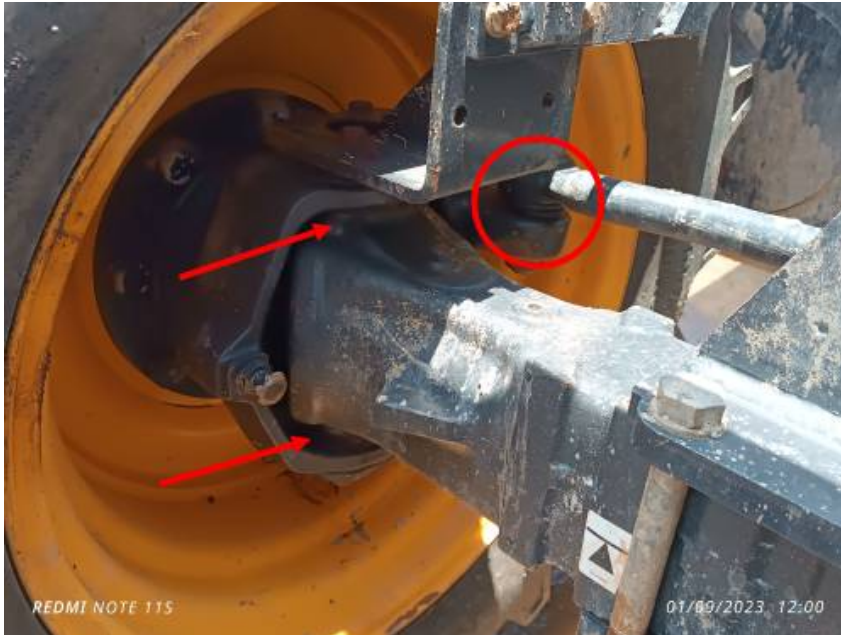

295.jpg

*Juego excesivo por el desgaste de los splinder rueda delantera derecha.
Juego por desgaste rotura del terminal de dirección.*



297.jpg

*Juego excesivo por el desgaste de los splinder rueda delantera izquierda.
Juego por desgaste rotura del terminal de dirección.*

ADALBERTO LOPEZ RODRÍGUEZ : Adalberto López R
Consortio Ruta 40 : Consortio Ruta 40.
3137857813: 3137857813
adalopez7376@hotmail.com: adalopez7376@hotmail.com

Creado: vie 01 sept 08:25 2023
Ubicación: Telehandler - TH 01.
Título: Inspección Estado General.
Conteo de imágenes: 29



298.jpg

Se revisan juego splinder y terminal llanta trasera derecha, encontrándose en buen estado.



299.jpg

Se revisan juego splinder y terminal llanta trasera izquierda, encontrándose en buen estado.

ADALBERTO LOPEZ RODRÍGUEZ : Adalberto López R
Consorcio Ruta 40 : Consorcio Ruta 40.
3137857813: 3137857813
adalopez7376@hotmail.com: adalopez7376@hotmail.com

Creado: vie 01 sept 08:25 2023
Ubicación: Telehandler - TH 01.
Título: Inspección Estado General.
Conteo de imágenes: 29



300.jpg

Llantas (4) en excelente estado.



303.jpg

No cuenta con seguros(2) del porta herramientas.